

FONTAINE-LAVOIR DU BOURGNEUF

Les travaux concernant la fontaine du Bourgneuf, ont été entrepris à la demande de la municipalité de Lorient qui voudrait que ce monument serve de centre à un parc central du nouveau quartier du Bourgneuf.

Notre société est chargée de la découverte et de la restauration des éléments subsistant de la dite fontaine.

Dans ce but, la municipalité met à notre disposition, le matériel, la main d'œuvre et les matériaux dont nous avons besoin.

L'emplacement de la fontaine, se présente comme une broussaille touffue de ronces percée de quelques arbustes, seule, une ancienne pompe à main indique l'emplacement exact de la source.



Les travaux débutèrent le 6 Juin dernier, par un décapage à la pelle mécanique, et le creusement d'un fossé d'évacuation d'eau. Ces premiers travaux, dégagèrent quelques vestiges : une voûte en plein cintre et les restes de deux escaliers latéraux. Ces vestiges sont bien décevants, et ne révèlent presque rien du lavoir. A-t'il été complètement détruit, ou se trouve-t'il plus profondément enterré ?




Nous décidons d'approfondir la fouille, ce qui se fait à la fin Août. C'est alors, après avoir creusé de 80 centimètres environ, qu'apparaissent les restes des différents bassins.

Les constructions restantes, sont bien minces, mais nous permettent malgré tout de reconstituer un plan et une élévation.

Le déversoir de la source, nous donne le niveau de l'eau. Un autre déversoir en place situé entre deux bassins, nous donne le niveau des plages entourant ces bassins. Une longue pierre d'un mètre cinquante de long, en place elle aussi, nous donne la largeur totale du lavoir. Les bassins, restés en place, nous permettent d'établir un plan d'ensemble.

Ces vestiges, ajoutés au témoignage de mademoiselle KERLIR qui a connu la fontaine avant sa destruction dans les années 1950, nous ont permis de reconstituer le plan général du monument (voir plan ci-contre) et de construire une maquette présentée sur notre stand au forum des associations de Lorient au mois de Septembre dernier.

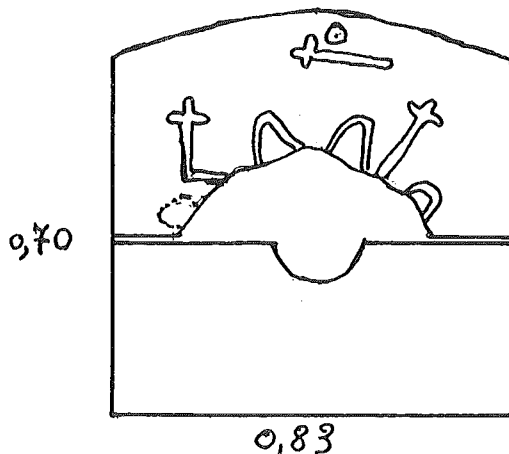

Fond de la Fontaine


Description des différentes parties

La source, profonde de 0,87 à 0,70 sur 0,80.

Le fond vertical est cintré présentant une flèche de 0,10 m. Le fond horizontal est formé par deux dalles de granit bleu. La dalle antérieure est lisse et possède une échancrure demi-cylindrique de 0,18 m de diamètre sur son côté postérieur. La dalle postérieure a été fortement endommagée à une époque récente, mais laisse apparaître les restes de sculptures dont la signification est très énigmatique. (voir dessin page précédente).

Le dessus de la source est formé d'une voûte en plein cintre de 1,40 m de hauteur au dessus du niveau de l'eau. Elle s'écoule par un déversoir monolithe comportant en son milieu une échancrure de 0,10 m. de largeur puis par un fil d'eau d'une longueur de 1,30 m. formé de trois pierres dont la centrale creusée d'une cuvette de 0,22 m. de diamètre. Cet écoulement n'est pas en place, il a été récupéré par l'ancien propriétaire de la fontaine. Ce fil d'eau remplissait un premier bassin d'une profondeur de 0,60 m. et de 1,32 m sur 1,95 m. le dallage du fond a totalement disparu, seul un mortier assez désagrégé, dessine encore la forme des pierres. Le côté ouest est très dégradé, les bords n'ont plus qu'une hauteur de 0,10 à 0,30 m. seul le déversoir resté en place, nous indique la profondeur réelle.

Le dernier bassin servait de lavoir, de 0,60 m. de profondeur, il avait 2,54 sur 3,30 m. Comme le premier bassin, la partie ouest est très dégradée et les pierres du bord, tout en étant encore là, sont déplacées. Les plages entourant les bassins sont totalement détruites mais le dégagement n'étant pas encore terminé, il n'est pas possible de savoir exactement ce qu'il en reste.

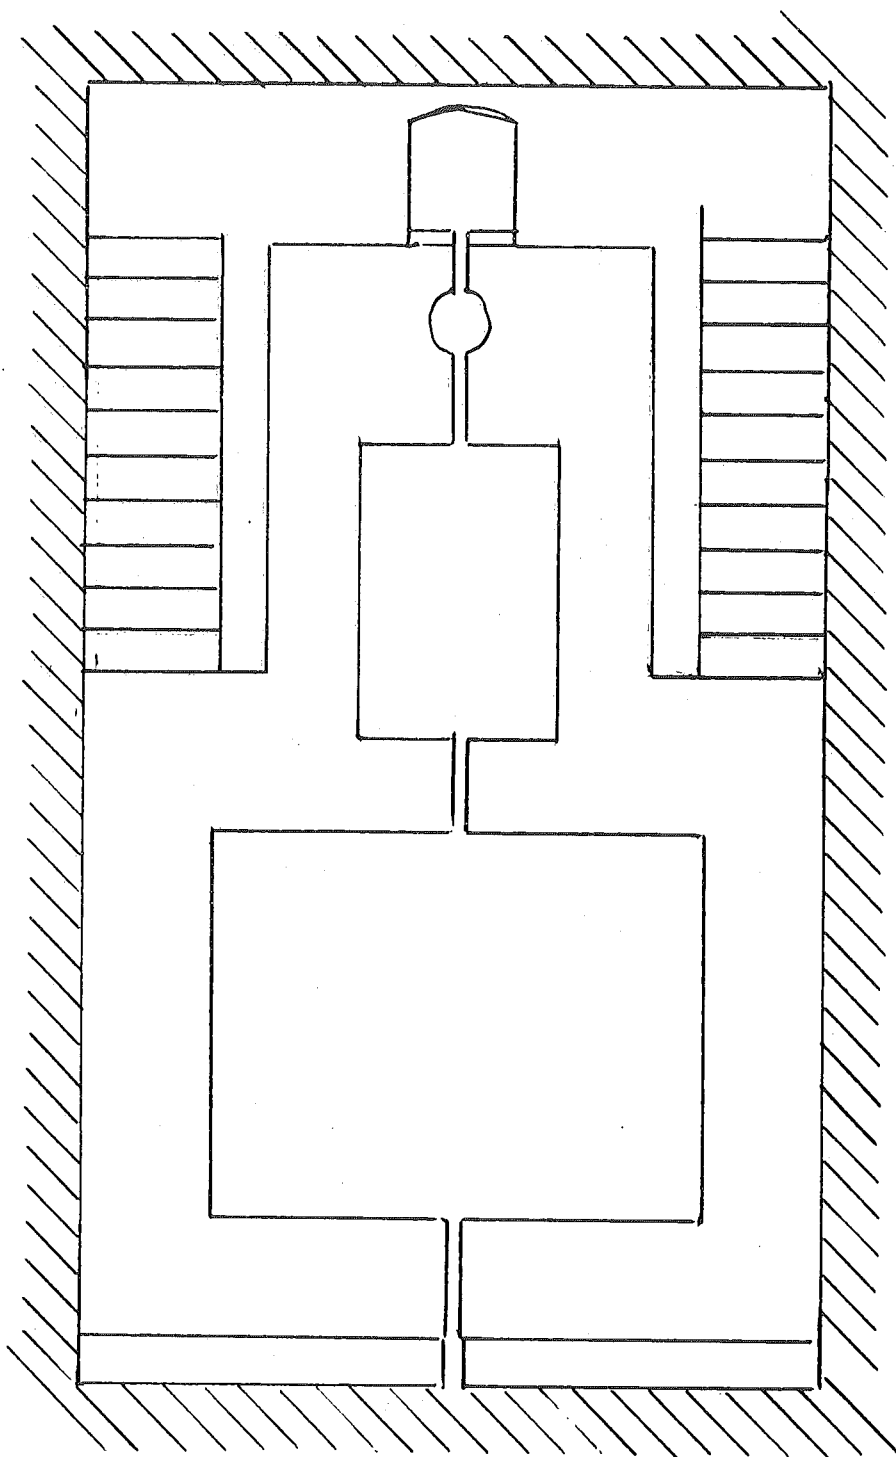

PLAN DE LA FONTAINE

L'accès au lavoir se faisait par deux escaliers encadrant la source. Tous deux sont presque entièrement démolis, mais les quelques marches subsistantes, nous permettent de leur attribuer les dimensions suivantes : largeur 0,80 - hauteur 0,19 - profondeur 0,29.

En conclusion, il semble que malgré une dégradation très importante, il est possible de reconstituer cet édifice qui était assez important et surtout très bien construit et aménagé.

Il nous reste aussi à remercier tous ceux qui ont collaboré à ce travail, notamment les membres de la société malheureusement bien peu nombreux, mais surtout Mademoiselle KERLIR, Messieurs TOMINE, LEISSEN, et LEVISAGE ainsi que les enfants du lotissement voisin qui ont collaboré à la réalisation de ce projet.

=====